Indicação técnica: para porcas de ajuste

Montagem:

1. Limpe cuidadosamente a porca de ajuste e as peças de conexão e lubrifique levemente com óleo de máquina normal, sem aditivos redutores de atrito.
2. Aparafuse a porca na rosca do fuso, sem encostá-la na superfície de apoio (figura 1).
3. Aperte o parafuso de fixação uniformemente e em cruz ao girar a porca de ajuste para frente e para trás simultaneamente, até que ela efetue o movimento completo sem folga (figura 2).
4. Logo após, aperte a porca de ajuste com um elevado torque de pré-tensão (aprox. 30%) contra a superfície de apoio. Em seguida, solte novamente e aplique o torque de pré-tensão especificado (figura 3). Através desta medida, é possível evitar que ocorra um assentamento posterior nas superfícies de contato (lados da rosca, superfícies de apoio).
5. A seguir, trave a porca de ajuste apertando uniformemente o parafuso de fixação. Nas aplicações de alta exigência de curso circular do fuso, este poderá ser influenciado positivamente através do reaperto individual dos parafusos de fixação, após a devida verificação. Este método possibilita a compensação de tensões unilaterais, causadas por pequenos erros do curso linear, provocados pelas peças de conexão.

Desmontagem:

Desaperte levemente os parafusos de fixação em movimentos cruzados. A seguir, solte os parafusos completamente, evitando assim que toda a tensão da membrana seja exercida sobre o último parafuso de fixação a ser solto, bloqueando-o desta maneira.

Após a desmontagem, a porca de ajuste travada sobre um fuso somente pode ser reutilizada no mesmo fuso. Depois da adaptação individual entre o fuso e a porca, não é mais possível reutilizá-las em outros fusos, pois podem causar eventuais problemas.

Ajuste de uma força de pré-carga axial:

A pré-tensão axial de uma junta aparafusada é frequentemente decisiva para o seu funcionamento e deve, portanto, ser ajustada precisamente. A medição direta deste valor geralmente não é possível, porém, na operação de montagem, o ajuste deve ser feito indiretamente. Para isto, deve-se calcular a força de pré-carga desejada que correspondente ao torque aplicado da porca de ajuste.

Ela pode ser determinada através da seguinte equação:

$$M_v = \frac{(F_v + V) \cdot (U + \mu A \cdot rA)}{1000} \text{ [Nm]}$$

M_v = Torque de pré-tensão da porca de posicionamento (Nm)

F_v = Força de pré-carga axial requerida pela junta aparafusada (N)

V = Adicional específico da porca de ajuste (N), compensa o alívio da carga da superfície de apoio plana, através do processo de travamento

U = Constante (mm), contém os fatores de cálculo da rosca correspondente (ver tabela)

μA = Coeficiente de atrito da superfície contato da porca de ajuste. Valor de aproximação $\mu A = 0,1$ (aço/aço)

rA = Raio de atrito efetivo para a superfície de contato da porca de ajuste (mm)

O procedimento de bloqueio sobrecarrega a rosca do fuso, provocando nele um intenso contato superficial (= alta rigidez axial). Este efeito alivia simultaneamente a superfície de contato da porca de ajuste, o que pode ser compensado sem qualquer problema na montagem, através de um torque de pré-tensão suficientemente alto. Este torque de pré-tensão mais alto é calculado através do adicional V em relação à força de pré-carga requerida F_v .

Código do artigo	Fator de cálculo U (mm)	Suplemento específico da porca de ajuste V (N)
07598-024101015	0,703	2,457
07598-026121515	0,881	2,438
07598-032141516	0,997	2,995
07598-034161518	1,112	3,962
07598-036181518	1,228	3,931
07598-040201518	1,344	3,900
07598-040221518	1,459	3,869
07598-042241518	1,575	3,838
07598-045261520	1,690	3,806
07598-046281520	1,805	3,775
07598-048301520	1,921	3,744
07598-050321522	2,037	3,713
07598-053351522	2,210	3,666